

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАПОЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ SPC



карандаш



рулетка



угломер



стусло



молоток



шпатель




торцевая пила




пистолет для баллона с клеем




нож

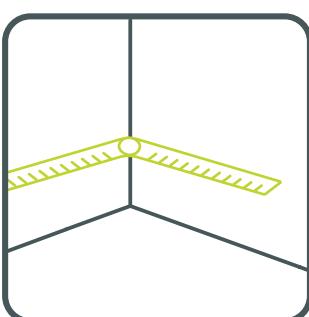


1
При помощи угломера произвести замер угла помещения.

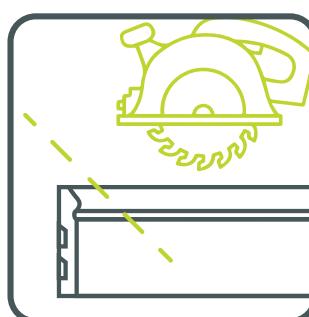

2
При углах не равных 90 градусов, использовать торцовочную пилу.

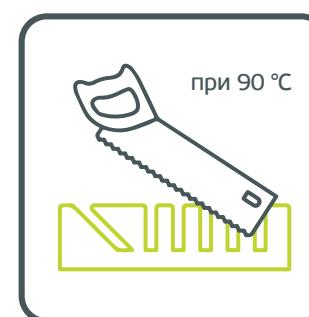


3
Если угол в помещении равен 90 градусов – для запила можно использовать стусло и мелкозубную ножовку.

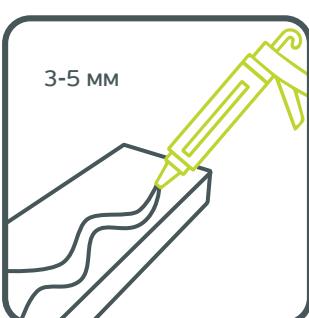


4
Равномерно нанести на монтажную поверхность (мест примыкания изделия к стене) клей. Толщина наносимого слоя клея 3-5 мм.

Учитывая тот факт, что ламинированный пол SPC GOODWAY укладывается плавающим способом, плинтусы приклеивают только к стене и не крепят к полу. Возле стен также оставляют технологические зазоры 8-10 мм., чтобы в случае расширения для ламелей было место на подвижку.

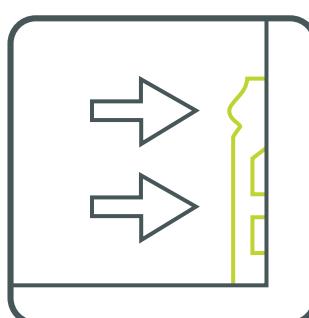


5
Приложить изделие к месту установки. Полотно прижать по всей длине.


При соединении стыков нанести на торец изделий клей произвести стыковку. Плотно прижать к стене по всей длине.

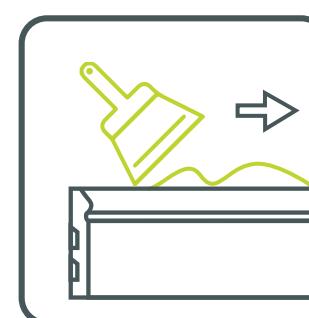


6
Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 час, повторите через 2-3 часа.

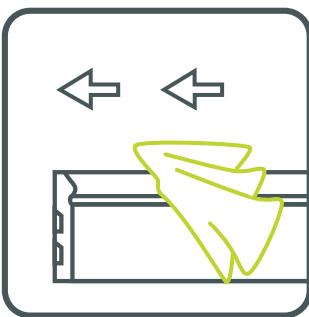


7
При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

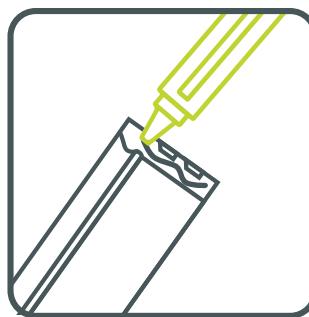


8
Нанести на торец изделий клей мгновенного действия на цианокрилатной основе.

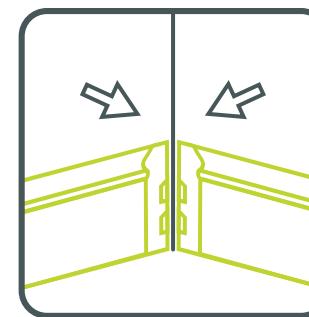


9
Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианокрилатных клеев. Плотно прижать к стене по всей длине.

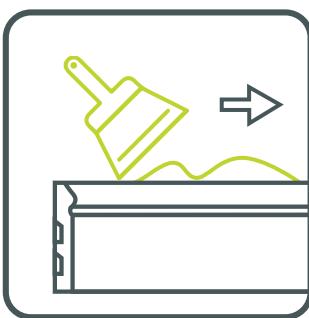


10
Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 час, повторите через 2-3 часа.

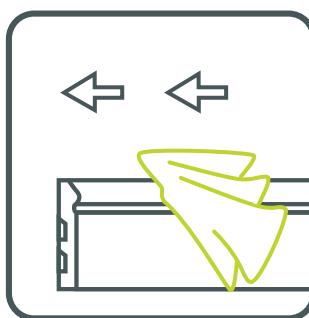

11
При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

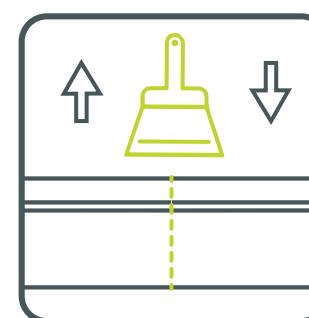

12
Зашпательвать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсионной шпатлевкой для внутренних работ чтобы сгладить видимые стыки.

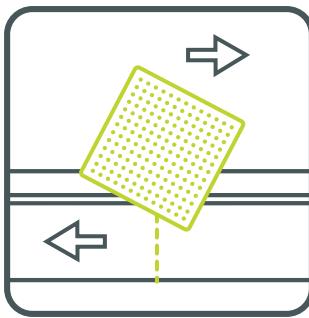

13
Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой. Для идеальной маскировки, при необходимости повторить шаги 1 и 2.

ВАЖНО!

Оставить профили и клей на 24 часа в помещении, в котором планируется монтаж (мин. +15°C макс. +25°C). Стены при необходимости выравнивают, очищают от мусора и пыли, грунтуют. Поверхность должна быть чистой и сухой.

CAUTION!

Leave the profiles and glue for 24 hours in the room where the installation is planned (min. +15°C max. +25°C). If necessary, the walls are leveled, cleaned of debris and dust, primed. The surface must be clean and dry.